

I. ODCINEK RONDO UL. SEJNEŃSKA – WJAZD DO STACJI PALIW STRONA PRAWA:

1. Wadliwe wykonanie połączeń nawierzchni zjazdu do stacji paliw – brak warstwy wiążącej na połączeniu z kostką (**km 0+024,92**)



Opis robót	Ilość
Uzupełnienie warstwy wiążącej z robotami towarzyszącymi (oczyszczenie styku nawierzchni z kostki i nawierzchni bitumicznej zjazdu z nadmiaru kruszywa, oczyszczenie, wykonanie złącza od strony warstwy bitumicznej za pomocą taśmy bitumicznej, uzupełnienie warstwy wiążącej)	5 m ²

2. Brak warstw konstrukcyjnych przy studni na wjeździe do stacji paliw.



Opis robót	Ilość
Uzupełnienie warstwy wiążącej z robotami towarzyszącymi (wykucie i oczyszczenie styku z <i>wywiezieniem</i> gruzu warstwy wykonanej i dokładanej – 4 m ² , wyprofilowanie i dogęszczenie podbudowy kruszywowej wykonanie złącza z taśmy bitumicznej, ułożenie warstwy bitumicznej – warstwa wiążąca)	4 m ²

II. Wyjazd z TECHMARU do zjazdu do firmy BUDOPOL (0+112,96 – 0+153,64)

3. Brak właściwego spoinowania kostki cieków przy kratkach.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1 m ²

III. WJAZD DO BUDOPOLU – WJAZD KOLEJNY: (0+153,64 – 0+191,31)

4. Wjazd – brak warstwy bitumicznej przy studziencie.

Opis robót	Ilość
Uzupełnienie warstwy wiążącej z robotami towarzyszącymi (oczyszczenie, wywiezienie gruzu, wykonanie złącza taśmą bitumiczną, ułożenie warstwy wiążącej)	3 m ²

IV. WJAZD – MOST: (0+191,31 – most)

5. Uszkodzone krawężniki na wjeździe

Opis robót	Ilość
Rozebranie i ułożenie krawężników betonowych na łukach wjazdu i ułożenie nowych łuków z krawężnika betonowego 20x30 nowego)	25,00 mb

6. Brak właściwego spoinowania kostki przy kratkach (ścieki).



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1m2

V. ODCINEK: MOST – UL. SEJNEŃSKA STRONA LEWA (PT)

7. Nie uzupełnione spoinowanie na zjeździe do garaży (0+106,46)

Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	50,00m2

8. Brak właściwej spoiny ścieków przy wpustach.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1m2

9. Zjazd przed rondem – uzupełnić spoinowanie kostki (0+024,92)

Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	55,00m2

VI. SIANOŻĘĆ – MOST STRONA LEWA:

10. Poprawić spoinowanie kostki betonowej.



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej (wzdłuż ul. Sianożęć od zjazdu na drogę DD1 do skrzyżowania z ul. 100 Lecia Niepodległości)	90,00.m2

11. Kostka chodnika nie pospoinowana – strona Lewa.

Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej od skrzyżowania z ul. Sianożęć do końca zatoki autobusowej wraz z zejściem do DD1	188,00m2

VII. ODCINEK MOST – ul. SIANOŻĘĆ STRONA PRAWA:

12. Brak właściwej spoiny w ciekach przy kratkach.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	2 m ²

VIII. ZJAZD NA SKŁADOWISKO MATERIAŁÓW – SIANOŻĘĆ STR. PRAWA (km 0+563,97 – 749,85):

13. Uszkodzone krawężniki betonowe na zjeździe km 0+563,97



Opis robót	Ilość
Rozebranie z odwiezieniem gruzu i ułożenie nowych krawężników betonowych 20x30 nowych na ławie z oporem	25,00 mb

14. „Rakowina” w warstwie ścieralnej zjazdu w km 0+563,97



Opis robót	Ilość
Przetarcie nawierzchni masą naprawczą do bitumów	2,5 m ²

15. Brak spoiny w ciekach kamiennych przy wpustach.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1 m ²

IX. SIANOŻĘĆ STR. PRAWA:

16. Brak spoiny w ciekach przy wpustach.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1 m ²

17. Brak spoinowania kostki (od zjazdu do końca peronu zatoki autobusowej)



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	200,00m ²

X. SIANOŻĘĆ STR. LEWA:

18. Niewłaściwe spoinowanie cieków przy wpustach



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	2 m ²

19. Brak spoiny na ciekach



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1 m ²

20. Kostka nie spoinowana – str. lewa i prawa ul. Sianożęć



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	200,00m ²

I. ODCINEK ul. SIANOŻĘĆ – SKRZYŻOWANIE RONDO ul. UTRATA

21. Brak właściwej spoiny przy ściekach przy wpustach.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoiny betonem	1 m ²

22. Widoczne fundamenty od mocowania płotków na odcinku 0+830,00 – 1+065 .



Opis robót	Ilość
Skucie górnej warstwy betonu (ok. 10 cm) z wywiezieniem gruzu i uzupełnienie humusem	1 kpl

23. Brak spoinowania kostki na „lezkach” na odcinku od skrzyżowania ul. Sianożęc do ronda na Utracie



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	36,00m ²

24. Zanieczyszczona warstwa wiążąca pozostałościami betonu powierzchnie warstwy wiążącej (km 1+100)



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie nawierzchni warstwy wiążącej	20,00m ²

25. Brak zamknięcia nawierzchni zjazdu krawężnikiem km 1+113,03



Opis robót	Ilość
Ustawienie krawężnika 20x30 cm	5,00m

21. Brak spoinowania kostki na chodniku, lokalnie zanieczyszczona powierzchnia piaskiem na odcinku od 0+980,65 do skrzyżowania z ul. Staniszewskiego



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	293,00m ²

22. Brak spoinowania kostki betonowej na „łezce”



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	37,00m ²

23. Uszkodzona tylna krawędź krawężnika na zjeździe (wyjazd) – 0+133,03.



Opis robót	Ilość
Rozebranie i ułożenie nowych krawężników betonowych 20x30na wjeździe	15,00 mb

24. Uszkodzona tylna krawędź krawężnika na zjeździe II (wyjazd) 1+168, 11.



Opis robót	Ilość
Rozebranie i ułożenie nowych krawężników betonowych 20x30	15,00 mb

25. Wyższa o ok. 5 cm powierzchnia wjazdu względem powierzchni ścieżki (strona zachodnia), strona wschodnia bez uwag **1+168, 11.**



Opis robót	Ilość
Ułożenie nakładki na ścieżce rowerowej na długości ok 2,0 m	4 m2

21. Brak spoinowania kostki na łezce, znaczne zanieczyszczenie powierzchni kostki (za skrzyżowaniem z ul. Staniszewskiego w kierunku ronda ul. Utrata



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	70,00m2
Oczyszczenie nawierzchni z koski betonowej	70,00

22. Brak właściwego spoinowania cieków.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1 m2

23. Brak zakończonej palisady przy kratce km 1+326,00 str. P



Opis robót	Ilość
Uzupełnienie palisad przy kratce	1 m

21. Brak spoinowania kostki na wyspie rozdZIAŁU, kostka mocno zanieczyszczona (wyspa od strony tunelu na dojeździe do ronda)



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	77,00m ²
Oczyszczenie nawierzchni z koski betonowej	77,00

STRONA LEWA – OD RONDA NA UTRACIE DO UL. STANISZEWSKIEGO:

22. Brak właściwej spoiny na ciekach.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1 m ²

23. Uszkodzony krawężnik na wjeździe na posesję przy ul. Utrata 72, brak nawierzchni na wjeździe **km 1+497,50 str. L**



Opis robót	Ilość
Naprawa uszkodzonego krawężnika (ewentualnie wymiana na nowy)	1 m

24. Brak porządku, uzupełnienia gruntem za krawężnikiem na odcinku od zjazdu w **km 1+497,50 str. L do początku cieków korytkowych**



Opis robót	Ilość
Wykonanie pobocza wraz z robotami towarzyszącymi (usunięcie gruzu, wyprofilowanie, rozplantowanie podbudowy wraz zagęszczeniem)	5 m

25. Brak spoinowania cieków betonowych od zjazdu w **km 1+497,50 str. L do tunelu**

Opis robót	Ilość
Spoinowanie korytek prefabrykowanych zaprawą	409 m

26. Krawężnik kamienny do poprawy na odcinku ok. 4 m, uzupełnić grunt z tyłu krawężnika.



Opis robót	Ilość
Rozebranie krawężników kamiennych, ustawienie zgodnie z linią projektowaną	4 m

27. Brak spoinowania kostki pod tunelem – kostka przy barierach betonowych pod tunelem na całej długości.



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	15,00m ²

28. Zanieczyszczona betonem warstwa wiążąca przed skrzyżowaniem z ul. Staniszewskiego.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie nawierzchni warstwy wiążącej	20,00m ²

29. Zanieczyszczony krawężnik najazdowy na zatoce autobusowej za skrzyżowaniem z ul. Staniszewskiego.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie nawierzchni krawężnika kamiennego	20,00m2

O godz. 12.20 rozpoczęto po przerwie przegląd usterek.

II. UL. STANISZEWSKIEGO SKRZYŻOWANIE – KIERUNEK POŁUDNIOWY STRONA PRAWA I UL. STANISZEWSKIEGO:

48. Zanieczyszczona kostka.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie nawierzchni z koski betonowej	160,00

49. Brak właściwego spoinowania kostki granitowej przy wpustach.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1 m2

50. Uszkodzone krawężniki najazdowe na tym wjeździe (9 szt.) 0+276,79 (ul Staniszeskiego)



Opis robót	Ilość
Wymiana uszkodzonych krawężników kamiennych na nowe)	9 m

51. Zapadnięcia na kostce na wjeździe przy słupie 1/29 (km 0+216 ul. Staniszewskiego)



Opis robót	Ilość
Likwidacja zapadnięcia nawierzchni z kostki betonowej(rozebranie, zagęszczenie istn. Podbudowy, odtworzenie nawierzchni	1,5 m2

52. Zanieczyszczona powierzchnia kostki.



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	320,00m2
Oczyszczenie nawierzchni z koski betonowej	320,00

UL. STANISZEWSKIEGO STRONA L – I ZJAZD:

53. Brak właściwej spoiny kostki cieką przy wpuszcie.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1 m2

ŁĄCZNIK – I ZJAZD:

54. Niewłaściwa spoina kostki przy wpustach.



Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1 m2

I ZJAZD – II ZJAZD:

55. Brak właściwego spoinowania kostki na chodniku.



Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	120,00m2



56. Brak cieków z kostki granitowej przy wpuście za skrzyżowaniem ul. Staniszewskiego w kierunku miasta.

Opis robót	Ilość
Wykonanie cieku przy wpuście krawężnikowym	1 m2



57. Brak spoinowania chodnika ul. Utrata strona wschodnia

Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	117,00m2



58. Nieprawidłowy łuk na skrzyżowaniu ul. Utrata z ul. Pogodną KT (w kierunku wschodnim).

Opis robót	Ilość
Rozebranie krawężników, ustawienie zgodnie z linią projektowaną	18 m



59. Brak spoinowania kostki na wjeździe podwójnym przy ul. Utrata 93 i ul. Utrata 91.

Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	15,00m ²



60. Brak właściwej spoiny na cieku z kostki granitowej przy wpusście

Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	2 m2



61. Niewłaściwa spoina kostki przy wpusście przy ul. Utrata 95.

Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	2m2





62. Brak spoinowania chodnika i peronu na ul. Utrata strona wschodnia (od ronda w kierunku miasta)

Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	70,00m ²



63. Niewłaściwe spoinowanie kostki przy wpustach (cieki).

Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1m ²



64. Brak spoinowania kostki betonowej na chodniku ul. Utrata PT – wlot ul. A. Piłsudskiej strona zachodnia.

Opis robót	Ilość
------------	-------

Spoinowanie kostki betonowej

390,00m ²



65. Uszkodzone krawężniki kamienne i mocowanie wpustu na skřęcie w ul. 5 KD.

Opis robót

Ilość

Ustawienie nowych krawężników kamiennych

6 m



66. Brak spoinowania kostki betonowej (obręb ronda wlot ul. A Piłsudskiej – str. zachodnia)

Opis robót

Ilość

Spoinowanie kostki betonowej

250,00m ²





67. Niedokładne spoinowanie pierścienia ronda na ul. Utrata z kostki kamiennej.

68. Zanieczyszczona betonem warstwa wiążąca – dotyczy punktowo całego pierścienia

69. Zanieczyszczona betonem powierzchnia krawężnika kamiennego (od strony warstwy bitumicznej ronda).

Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem, oczyszczenie powierzchni warstwy wiążącej i krawężnika kamiennego	40m ²



70. Brak spoinowania kostki na peronie przystanku przy zatoce ITD.

Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	44,00m ²



71. Brak właściwego spoinowania kostki przy wpustach na zatoce ITD

Opis robót	Ilość
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin betonem	1m ²



72. Wypchnięty krawężnik na zatoce ITD. przed wjazdem do osiedla „SOBOLA-BIEL”
(ok. 7,0 m przed hydrantem) – 2 szt.

Opis robót	Ilość
Wymiana uszkodzonych krawężników na nowe	3m



73. Brak właściwego spoinowania na chodniku Odcinek od zatoki ITD. do ul. W Romana.

Opis robót	Ilość
Spoinowanie kostki betonowej	922,00m ²